

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Пономарева Светлана Викторовна
Должность: Проректор по УР и НО
Дата подписания: 22.09.2023 22:00:22
Уникальный программный ключ:
bb52f959411e64617366ef2977b97e87139b1a2d



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ДГТУ)
АВИАЦИОННЫЙ КОЛЛЕДЖ**

Методические указания
для выполнения контрольной работы по междисциплинарному курсу
МДК 01.02 Системы автоматизированного проектирования и
программирования в машиностроении
в рамках программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
по специальности СПО 15.02.08 Технология машиностроения
(для студентов заочной формы обучения)

Ростов-на-Дону
2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1 Цель работы	5
2 Рекомендации по оформлению контрольной работы	7
3 Проектирование детали	8
4 Выполнение расчетно-технологической карты	13
5 Управляющая программа	14
ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА	21
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Титульный лист	22
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Основная надпись	23
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Варианты валов	24

ВВЕДЕНИЕ

Контрольные задания с краткими методическими указаниями для студентов-заочников составлены в соответствии с содержанием рабочей программы ПМ01 «Разработка технологических процессов изготовления деталей машин» для специальности 15.02.08 Технология машиностроения (заочной формы обучения).

МДК 01.02 «Системы автоматизированного проектирования и программирования в машиностроении» изучается в течение седьмого семестра. Методические указания призваны помочь студентам правильно организовать самостоятельное выполнение контрольных заданий, имеющих целью закрепить теоретические знания и умения.

Контрольная работа выполняется по одному из предложенных вариантов с использованием ПК. В методическом указании рассмотрен пример проектирования детали и составления управляющей программы для её изготовления.

1 Цель работы

При выполнении практической работы по междисциплинарному курсу МДК 01.02 Системы автоматизированного проектирования и программирования в машиностроении обучающийся показывает практический опыт, знания и умения, полученные в результате освоения курса.

Обучающийся показывает практический опыт при разработке конструкторской документации и проектирования технологических процессов с использованием пакетов прикладных программ. Использовать для автоматизированного проектирования систему КОМПАС-3D.

Практическая работа должна показать умение обучающего читать чертежи, анализировать конструктивно-технологические свойства детали, исходя из ее служебного назначения, анализировать и выбирать схемы базирования, выбирать способы обработки поверхностей и назначать технологические базы, составлять технологический маршрут изготовления детали, проектировать технологические операции, составлять управляющие программы для обработки типовых деталей на металлообрабатывающем оборудовании. Использовать пакеты прикладных программ для разработки конструкторской документации и проектирования технологических процессов, использовать инструкции входного языка CLDATA для разработки входной информации САП.

В результате выполнения работы обучающийся должен продемонстрировать знания в вопросах служебного назначения и конструктивно-технологических признаков детали, знать методику проектирования технологического процесса изготовления детали, виды деталей и их поверхности, правила выбора технологических баз, виды режущих инструментов. Знать требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации, методику разработки и внедрения управляющих программ для обработки простых деталей на автоматизированном оборудовании, состав, функции и возможности использования информационных технологий в машиностроении, структуры САП.

Умения, знания направлены на формирование у студентов следующих профессиональных и общих компетенций:

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции.

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

2 Рекомендации по оформлению контрольной работы

Текстовый материал работы оформляют на белой бумаге формата А4 на одной стороне листа, соблюдая следующие размеры полей: правое - не менее 10 мм, левое - 25-35 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - не менее 20 мм. Документы выполняют с использованием ПК и принтера. Гарнитура Times New Roman; кегль (размер шрифта) –14; междустрочный интервал 1,5; выравнивание – по ширине; цвет шрифта – чёрный. Абзацы в тексте начинают отступом 12,5 мм. Расстояние между заголовками раздела и подраздела, а также заголовком и текстом – одна пустая строка.

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе выполнения документа, допускается исправлять закрашиванием белой краской с нанесением на том же месте исправленного текста рукописным способом.

Титульный лист контрольной работы (Приложение 1)

Графические изображения (модель детали, чертеж детали, чертеж расчетно-технологической карты) выполняются с использованием ПК в системе КОМПАС-3D, печатаются на формате А4.

Форматы для чертежей выбирают с учетом размеров проектируемой детали и удобства их размещения. Изображение на чертежах располагают относительно фронтальной плоскости проекции так, чтобы оно давало наиболее полное представление о форме предмета.

Рабочий чертеж детали выполняется на листах любых форматов, установленных ГОСТ 2.301—68 при этом основную надпись на чертежах выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.104-68. Содержание, расположение и размеры граф основных надписей, дополнительных граф к ним, а также размеры рамок на чертежах и схемах должны соответствовать форме 1 (Приложение 2).

При выполнении рабочего чертежа детали общее число разрезов, сечений, видов и размеров должно быть минимальным, но достаточным для его изготовления и контроля.

Обозначение контрольной работы: 15.02.08. КР ХХУУУУ.ЗЗ

15.02.08 – шифр специальности Технология машиностроения;

КР – контрольная работа

ХХ - последние цифры зачетной книжки;

УУУУ - год защиты контрольной работы

ZZ – обозначение чертежа детали (01), обозначение чертежа расчетно-технологической карты (02).

Содержание контрольной работы:

1. ВВЕДЕНИЕ
2. Цели и задачи работы
3. Проектирование детали (модель, ассоциативный чертеж)
4. Выполнение расчетно-технологической карты
5. Разработка управляющей программы
6. Маршрутный технологический процесс
7. Используемая литература

Текстовая и графическая части контрольной работы скрепляются и формируются в папку.

3 Проектирование детали

1. В системе КОМПАС-3D выполните трехмерную модель детали в соответствии с вариантом (Приложение 3) методом вращения. Сохраните файл. Модель детали необходимо распечатать и представить в отчете контрольной работы.

Методика выполнения задания 1.

Объемное моделирование перспективный и развивающийся вид компьютерной инженерной графики. Объемное моделирование позволяет получить модель изделия, наглядно отражающую геометрию и размеры изделия. На базе модели можно построить изображение ортогонального или аксонометрического чертежа изделия.

Выполните команду Файл – Создать – Деталь, появилась инструментальная панель Дерево модели

Объемное моделирование основывается на двух элементах: плоской фигуре, называемой *Эскизом* и *формообразующей операции*.

Перед началом работы по созданию детали необходимо решить вопрос о ее расположении относительно плоскостей проекций (фронтальной, горизонтальной или профильной), чтобы избежать в дальнейшем лишних

операций переориентации детали при создании сборки.

Инструментальная панель *Дерево модели* является основным инструментом для создания и редактирования будущей модели детали. Щелкните мышью на кнопке со знаком «+» в строке *начало координат*.

Обозначены плоскости проекций:

Фронтальная – XY;

Горизонтальная – ZX;

Профильная – ZY.

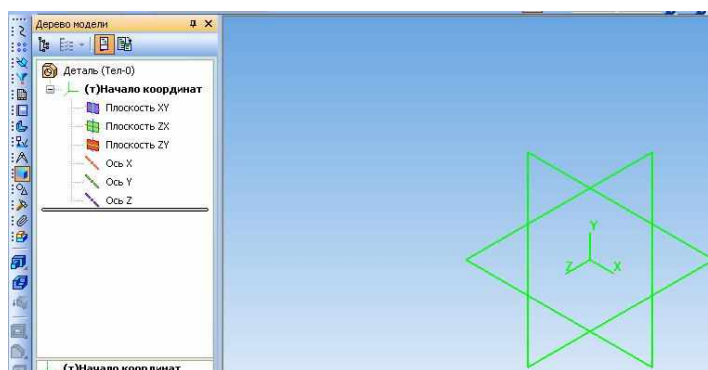


Рис. 1 Дерево модели

Эскиз можно строить только на плоскости.


Формообразующий элемент – *контур эскиза* строится линией стиля *Основная*.


Если построен один контур эскиза, то он может быть замкнутым или незамкнутым.

Если построены два контура эскиза, то каждый из них должен быть замкнутым.

Контуры в эскизе не должны пересекаться между собой и иметь общие точки.


Для выполнения эскизов могут использоваться линии двух стилей *Основная* – для построения контуров эскиза, и *Осевая* – для построения оси вращения в операциях *Вращения*.

Для создания эскиза на инструментальной панели *Стандартная* необходимо нажать кнопку *Эскиз* . Командами инструментальных панелей *Геометрия*, *Редактирование*, *Размеры* строят элементы эскиза (формообразующие контуры, траекторию, ось вращения и др.).

После построения эскиза повторно нажимают кнопку *Эскиз* , это

означает, что эскиз создан.

Выбираем фронтальную проекцию – ХУ, нажимаем кнопку *Эскиз*.

Открыть инструментальную панель *Геометрия* , командой *Отрезок* (стиль линии *Осевая*) проводим осевую линию. Командой *Непрерывный ввод объекта* (стиль линии *Основная*) строим контур формообразующего элемента, Наносим (или редактируем) размеры.

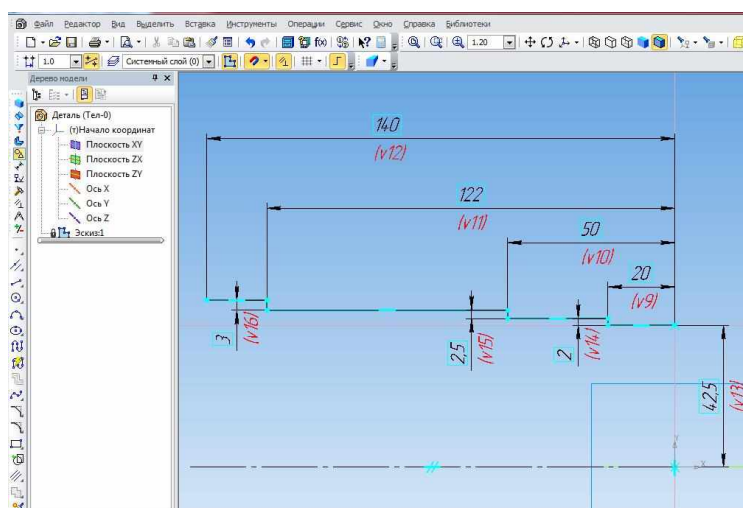



Рис. 2 Эскиз


Выйти из *Эскиза*. В инструментальной панели *Редактирование детали* выбрать операцию *Вращение* .

Откройте вкладку *Параметры* вращения, выберите:

Способ построения – *Сфероид*,

Направление вращения – *Прямое*;

угол поворота – 360° .

На закладке *Тонкая стенка* выберите тип построения тонкой стенки *Нет* .

Создайте объект .

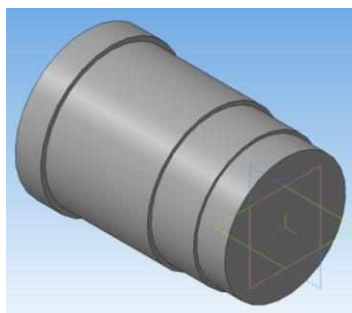


Рис. 3 Модель вала

Сохраните модель детали и распечатайте её для отчета.

Щелкните правой кнопкой по пиктограмме *Деталь* в вершине Деревя модели, в появившемся окне выберите строку *Свойства модели*. Эта команда позволяет задавать наименование, условное обозначение, материал, цвет и оптические свойства модели.

В поле *Обозначение* введите 15.02.08 КР ХХ.УУУУ, нажмите *Enter*, в поле *Наименование* введите Вал – нажмите *Enter*, кнопкой *Цвет* открывается окно цветов. На вкладке *Параметры МЦХ* нажмите на окне *Материал*, в появившемся меню нажмите кнопку *Выбрать материал из списка* (Сталь 10 ГОСТ 1050-2013).

Сохраните файл.

2. На основе созданной трехмерной детали получите ассоциативный чертеж, проставьте размеры.



Ассоциативный вид – это вид неразрывно связанный с трехмерной моделью, по образу которой формируется данный чертеж. Любое изменение формы и размеров модели неизбежно повлечет к соответствующим изменениям в ассоциативных видах.

Ассоциативные виды формируются в обычном чертеже КОМПАС-3D. Чертеж, содержащий ассоциативные виды, называется ассоциативным чертежом.

Стандартные и проекционные виды автоматически строятся в проекционной связи.

Все виды связаны с моделью: изменения в модели приводят к изменению изображения в ассоциативном виде. Пока ассоциативный вид сохраняет связь с моделью, редактирование геометрических объектов, составляющих проекцию

модели, невозможно. При необходимости связь между видом и моделью может быть разрушена.

Выполните команду **Файл – Создать –Чертеж**. Откройте инструментальную панель *Виды* . Включите команду *Стандартные виды* , выберите **Вал**, в поле *Схема* оставьте *главный* вид. Нажмите **ОК**.

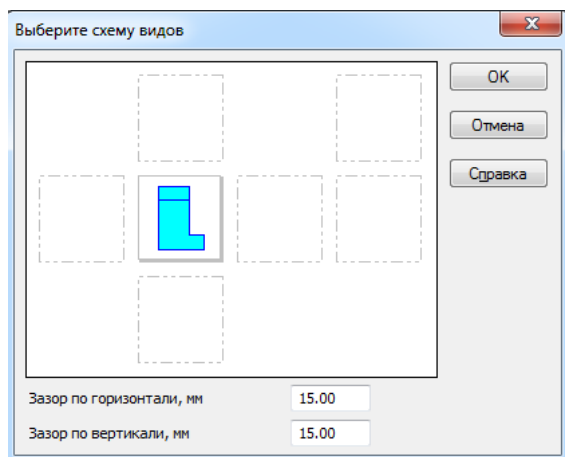


Рис. 4 Выбор видов

Создан ассоциативный чертеж детали, в основной надписи автоматически проставлены: обозначение чертежа, название детали, материал, вес детали.

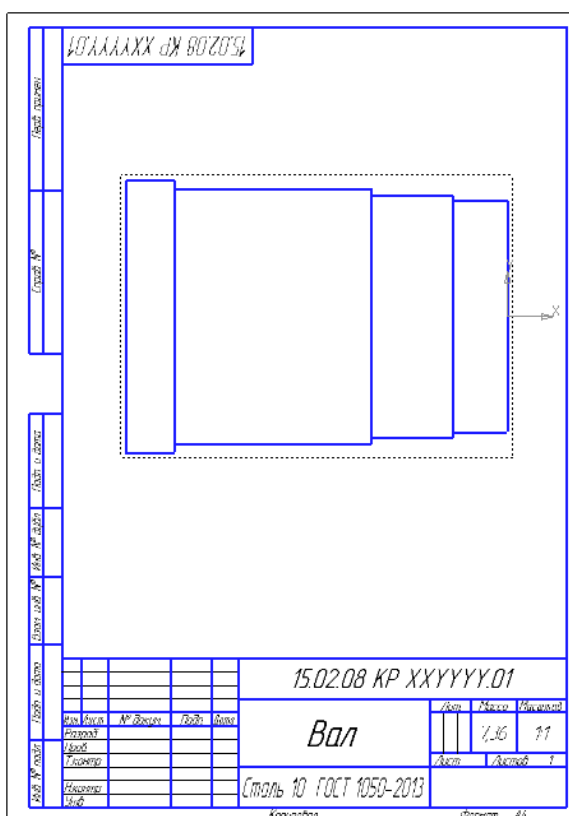


Рис. 5 Ассоциативный чертеж детали

Выполните необходимые построения, нанесите размеры, оформите чертеж.

Сохраните чертеж и распечатайте его для отчета.

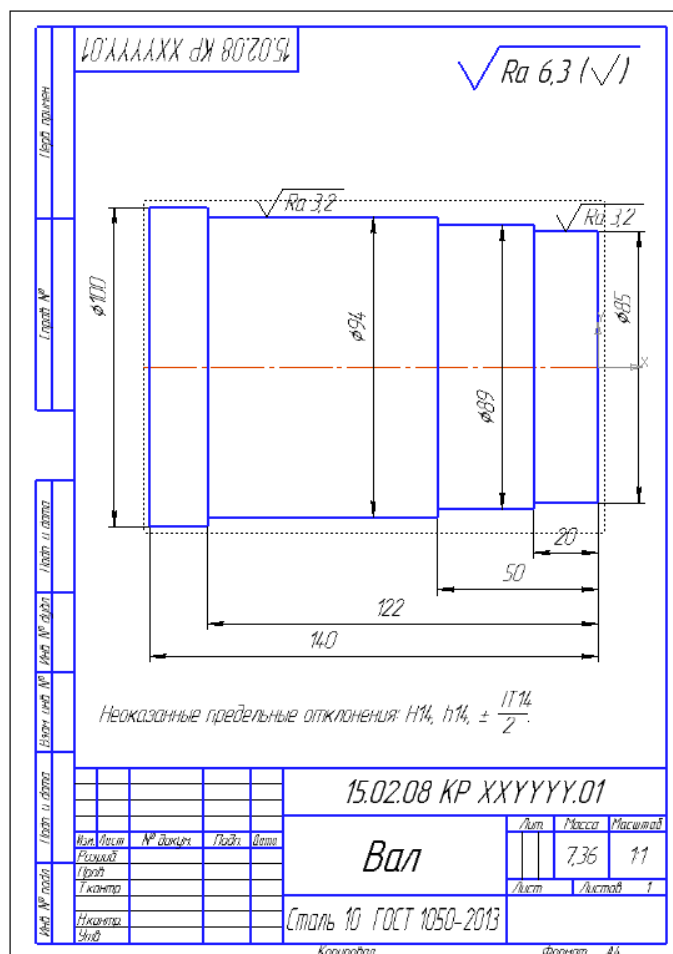


Рис. 5 Чертеж детали

4 Выполнение расчетно-технологической карты

Расчетно-технологическая карта (РТК) представляет собой траекторию перемещения инструмента при обработке детали, а также координаты опорных точек перемещения, используемый режущий инструмент и режимы резания.

Перед составлением РТК необходимо определить последовательность обработки детали с назначением припусков на обработку. После этого нанести на чертеж детали траекторию перемещения режущего инструмента и определить координаты опорных точек, выбрать режимы резания (частоту вращения детали и подачу) и занести данные в таблицу РТК.

конкретного устройства ЧПУ в последовательности, соответствующей принятому техпроцессу обработки.

Рассмотрим вопросы программирования обработки на станках, оснащенных системой ЧПУ «Электроника НЦ-31».

На машиностроительных предприятиях в настоящее время расширяется использование станков с числовым программным управлением (ЧПУ). Применение станков с ЧПУ обеспечивает автоматическую обработку резанием деталей самой сложной формы, существенное повышение производительности и качества обработки, а также позволяет реализовать комплексную автоматизацию производства.

Система ЧПУ «Электроника НЦ-31» предназначена для управления универсальными токарными станками, снабженными следящими приводами и фотоэлектрическими импульсными измерительными преобразователями. Эта система построена на базе микропроцессоров, имеет постоянную память для хранения системных программ и оперативную память для хранения управляющих программ обработки деталей, параметров станка и параметров привязки инструментов.

Составление и ввод управляющей программы для обработки деталей производится оператором непосредственно на клавиатуре пульта станка с использованием буквенных адресов и цифровой нумерации функций. Управляющая программа записывается, начиная с кадра N0 и далее отдельными строками рукописи или на специально подготовленных бланках в табличной форме. Необходимые коррективы по результатам обработки первой детали вводят в программу (изменяют исходные данные).

Перед началом программирования необходимо изучить инструкцию по эксплуатации системы ЧПУ «Электроника НЦ-31».

Привязка инструмента к системе отсчета

Размерная привязка режущего инструмента к системе отсчета состоит в определении фактического положения вершины инструмента, используемого при обработке, относительно нулевой точки детали и ввода этих данных в память системы ЧПУ. Привязка выполняется последовательно для каждого режущего инструмента по координатам X и Z.

Кодирование управляющих программ

Механизмы станка ЧПУ функционируют под действием команд управляющей программы, задаваемых специальным кодом, т.е. совокупностью буквенных и цифровых символов, посредством которых информация может быть представлена в форме, удобной для передачи. Система кодирования обеспечивает наглядность, возможность легкого чтения кода и обнаружения ошибок по расположению отдельных его элементов. Управляющая программа записывается в виде последовательности кадров, представляющих собой законченные по смыслу фразы на языке кодирования технологической, геометрической и вспомогательной информации.

Составной частью кадра, содержащей данные о параметре процесса обработки и другие данные по выполнению управления, является слово, а главной его частью – адрес, определяющий назначение следующих за ним данных. Составными частями слова являются символы. Первый символ слова – буква латинского алфавита, обозначает адрес. Последующими числовыми символами записывается числовая информация.

Таблица 1. Значения символов адресов

Обозначение	Значение
N	Номер кадра
X	Поперечное направление
Z	Продольное направление
P	Параметры станка и циклов обработки
S	Частота вращения шпинделя или скорость резания
T	Позиция инструментальной головки (Т1...Т6)
F	Подача или шаг резьбы
G	Подготовительная (технологическая) функция
M	Вспомогательная функция

Перед каждым кадром указывается его номер, который задается адресом N, например, N3, N65, N215. Рекомендуется применять упорядоченную последовательность возрастания номеров кадров, но при необходимости корректировки в программу могут вводиться кадры под любым номером до N999.

Подготовительная функция, которая определяет режим работы ЧПУ, задается адресом G и двузначным числом (00...99).

Таблица 2. Значения подготовительных функций

Обозначение	Значение
G02	Обработка дуги менее 90° (по часовой стрелке)
G03	Обработка дуги менее 90° (против часовой стрелки)
G04	Выдержка времени
G12	Обработка четверти окружности по часовой стрелке
G13	Обработка четверти окружности против часовой стрелки
G25	Повторение части программы обработки
G31	Многопроходный цикл резьбонарезания резцом
G32	Однопроходный цикл резьбонарезания резцом
G33	Цикл нарезания резьбы метчиком или плашкой
G70	Однопроходный цикл продольной обработки
G71	Однопроходный цикл поперечной обработки
G73	Цикл глубокого сверления
G74	Многопроходный цикл протачивания торцовых канавок
G75	Многопроходный цикл протачивания канавок на цилиндрической поверхности
G77	Многопроходный цикл продольной обработки
G78	Многопроходный цикл поперечной обработки
G92	Автоматическое смещение нулевой точки
G96	Функция задания скорости резания, м/мин
G97	Функция задания частоты вращения шпинделя, об/мин

В каждом кадре, относящемся к функции G (кроме последнего), ставят «звездочку», которую вводят в память системы ЧПУ.

По адресу M («Вспомогательная функция») задают команды исполнительным органам станков с ЧПУ.

Таблица 3. Значения вспомогательных функций

Обозначение	Значение
M00	Останов управляющей программы
M3	Правое (прямое) вращение шпинделя против часовой стрелки.
M4	Левое (обратное) вращение шпинделя по часовой стрелке
M5	Останов шпинделя
M8	Включение охлаждения
M9	Выключение охлаждения
M30	Конец управляющей программы
M36	Зеркальная обработка программы по оси Z
M38, M39, M40	Диапазоны частот вращения шпинделя

Привод станка обеспечивает бесступенчатое регулирование частот вращения шпинделя в пределах каждого диапазона. Диапазон задается следующими вспомогательными функциями:

Таблица 4. Диапазон вспомогательных функций

M38	первый диапазон (частота вращения шпинделя – 22,4 – 355 об/мин).
M39	второй диапазон (частота вращения шпинделя – 63 – 900 об/мин).
M40	третий диапазон (частота вращения шпинделя – 160 – 2240 об/мин).

Программирование одноинструментальной обработки






Инструментальная револьверная головка станка модели 16K20T1.02 может занимать шесть позиций (номера позиций выбиты на торце головки). Поворот головки для установки необходимого инструмента в рабочую позицию осуществляется по команде функции T с однозначным числом. Например, T1, T3, T6.






Линейные перемещения программируют, как правило, в абсолютной системе, т.е. указывают координаты конечной точки участка траектории относительно нулевой точки детали с учетом дискретности 0,01.

Для составления управляющей программы обработки ступенчатого вала, из заготовки диаметром 100 мм, длиной 140 мм (рис. 5) в абсолютной системе отсчета, принимают координаты исходной точки (И.Т.) $X = 150$ мм, $Z = 50$ мм; т.е. точка И.Т. удалена на 23 мм от наружной поверхности заготовки и на 50 мм от ее торца. Это обеспечивает безопасность оператора при смене заготовки и не мешает повороту диска револьверной головки при смене инструмента.

Траектория перемещения вершины упорного проходного резца, установленного в позиции револьверной головки ТЗ, представлена на рис. 6. Обработка выполняется за три прохода, на каждом из которых припуск срезается по схеме «петля», а режимы резания составляют: частота вращения шпинделя $n = 600$ об/мин, подача $s = 0,3$ мм/об.

Управляющая программа для обработки ступенчатого вала в абсолютной системе отсчета имеет вид:

N0 M40	Третий диапазон частоты вращения шпинделя.
N1 M3	Прямое направление вращения шпинделя.
N2 S600	Частота вращения шпинделя $n = 600$ об/мин.
N3 F30	Подача $s = 0,3$ мм/об.
N4 X15000  *	Подвод резца в И.Т. ускоренно, одновременно по осям X и Z.
N5 Z5000 	
N6 T3	Поворот револьверной головки в позицию ТЗ.
N7 Z100  *	Подвод резца ускоренно, одновременно по осям X и Z в начальную точку рабочей траектории.
N8 X9400 	
N9 Z-12200	Перемещение на рабочей подаче по оси Z (обтачивание третьей ступени вала $\varnothing 94$ мм).
N10 X10500	Отвод резца на рабочей подаче от заготовки по оси X до $\varnothing 105$ мм (доработка уступа).
N9 Z100 	Отвод резца по оси Z ускоренно на 1 мм от торца

	заготовки.
N10 X8900 	Подвод до \varnothing 89 мм для обработки второй ступени вала.
N11 Z-5000	Перемещение на рабочей подаче по оси Z (обтачивание второй ступени вала \varnothing 89 мм).
N12 X9500	Отвод на рабочей подаче от заготовки по оси X до \varnothing 95 мм.
N13 Z100 	Отвод резца по оси Z ускоренно на 1 мм от торца заготовки.
N14 X8500 	Подвод до \varnothing 85 мм для обработки первой ступени вала.
N15 Z-2000	Перемещение на рабочей подаче по оси Z (обтачивание первой ступени вала \varnothing 85 мм).
N16 X9000	Отвод на рабочей подаче от заготовки по оси X до \varnothing 90 мм.
N17 X15000  *	Отвод резца в исходную точку ускоренно, одновременно по осям X и Z.
N18 Z5000 	
N19 M5	Останов шпинделя.
N20 M30	Конец программы.

6.Маршрутный технологический процесс

1. 005 – Контрольная

Стол контролера

2. 010 – Фрезерно-центровальная

Станок фрезерно-центровальный EM535M.

3. 015 – Слесарная

Стол слесарный

4. 020 – Токарная

Станок токарный с ЧПУ 16К20Ф3

5. 025 – Контрольная

Стол контролера

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

- 1.Звонцов, И.Ф. Разработка технологических процессов изготовления деталей общего и специального машиностроения: учебное пособие - 1-е изд. М. Лань, 2018 г., ЭБС <https://dic.academic.ru/book.nsf>
- 2.Андреева О.С. Методические указания для изучения междисциплинарного курса МДК.01.02 системы автоматизированного проектирования и программирования в машиностроении, ДГТУ, 2018 г., ЭБС <https://ntb.donstu.ru/search>
- 3.Смирнов, А.М. Организационно-технологическое проектирование участков и цехов - 2-е изд. М. Лань, 2017 г., ЭБС <https://dic.academic.ru/book.nsf>
4. Скворцов, А.В. Основы технологии автоматизированных машиностроительных производств: учебник М: Медиа, 2017 г. ЭБС <https://on-line>
- 5.Поляков, А.Н. Разработка управляющих программ для станков с ЧПУ. Система NX. Часть II: учебное пособие, Оренбург. ОГУ, 2016 г. ЭБС <http://www.iprbookshop.ru>
- 6.Ю.П. Анкудимов, И.В. Садовая, С.В. Капустянский. Разработка управляющих программ для токарных станков с ЧПУ: практикум, Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2016 г. ЭБС <https://ntb.donstu.ru>
- 7.Научно-технический журнал, Автоматизация процессов управления, Ульяновск: НПО «Марс», 2018 г. ЭБС <https://on-line>
- 8.Косилова А.Г. Мещеряков Р.К. Справочник технолога-машиностроителя. В 2 т. Мб Машиностроение, 1986 г., 100 экз.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ДГТУ)
Авиационный колледж

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

**по МДК.01.02. Системы автоматизированного проектирования
и программирования в машиностроении**

Специальность: 15.02.08 Технология машиностроения

Выполнил:

Студент группы _____

дата, подпись

инициалы, фамилия

Проверил:

дата, подпись

инициалы, фамилия

г. Ростов-на-Дону

20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Основная надпись

Инв. №	№ подл.	Подп. и дата				15.02.08. КР 052018.01		
		Изм.	Листы	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса
		Разраб.	Петров				7,36	1:1
		Проб.	Андреева					
		Т.контр.				Лист	Листов	1
		Н.контр.				Сталь 10 ГОСТ 1050-2013		АК ДГТУ
		Утв.				Копировал		Формат А4

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Варианты валов

