

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Пономарева Светлана Викторовна
Должность: Проректор по УР и НО
Дата подписания: 18.09.2023 17:20:09
Уникальный программный ключ:
bb52f959411e64617366ef2977b97e87139b1a2d



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Авиационный колледж

Методические указания по проведению практических занятий дисциплине
МДК 01.01 «Технологические процессы изготовления деталей машин» по теме
«Выбор плана обработки поверхностей»

Ростов-на-Дону
2017

Составители: доцент, к.т.н. Азарова А.И.
доцент, к.т.н. Тищенко Э.Э.

Методические указания по проведению практических занятий по МДК 01.01 «Технологические процессы изготовления деталей машин» по теме «Выбор плана обработки поверхностей»/ Ростов-на-Дону. Издательский центр ДГТУ. 2017. 12с.

Изложена методика и основные рекомендации по выбору способов обработки поверхностей детали для студентов при выполнении практической работы по дисциплине МДК 01.01 «Технологические процессы изготовления деталей машин», раздела «Разработка технологического процесса обработки детали» курсового проекта, дипломного проекта по технологии машиностроения.

Печатается по решению цикловой комиссии специальности «Технология машиностроения»

Научный редактор д-р техн. наук проф.

Тамаркин М.А.

1. Тема практического занятия: «Выбор способов обработки поверхности детали и определение числа необходимых переходов».

2. Тема курса, к которой относится практическое занятие МДК 01.01 «Технологические процессы изготовления деталей машин»

3. Литература:

Основная:

1. Б.С. Балакшин. Основы технологии машиностроения. М: Машиностроение, 2012.

2. А.А. Маталин. Технология машиностроения. Л.: Машиностроение, 2011.

3. Конспект лекций

Дополнительная:

4. Справочник технолога машиностроителя (под ред. Косиловой А.Г.), Т. 1, 2. М.: Машиностроение, 2013.

4. Цели практического занятия:

- закрепление теоретических знаний по темам курсов лекций;
- приобретение навыков и умений по формированию планов обработки поверхности, выбору методов и средств их обработки;
- подготовка студентов к самостоятельной работе при выполнении раздела «Разработка технологического процесса изготовления деталей» в курсовом и дипломном проектировании.

5. Средства достижения целей практического занятия:

- пояснение преподавателем общей методики, основных принципов и подходов при выборе способов и средств обработки отдельных поверхностей деталей;
- коллективное рассмотрение примера выбора способов и средств обработки одной - двух поверхностей детали под руководством преподавателя;
- самостоятельная работа всех студентов по выбору способов и средств обработки одной поверхности детали по указанию преподавателя.

6. Методика выбора способов обработки поверхностей детали и определения необходимого числа переходов.

К выбору способов обработки поверхностей детали приступают после анализа:

- служебного назначения детали в машине, технических условий и требований, которым она должна отвечать;
- качества и точности поверхностей, требующих обработки;
- качества и точности исходной заготовки.

В качества исходных данных необходимо иметь:

- чертеж детали и технические требования к ней;
- чертеж заготовки и технические требования к ней;

- тип производства;
- рекомендации, какое оборудование, исходя из типа производства или других условий должно быть взято за основу при изготовлении деталей.

Методически выбор способов обработки поверхностей целесообразно производить в следующей последовательности:

1. Пронумеровать все поверхности детали.
2. Провести анализ требований, предъявляемых к точности и качеству поверхностей готовой детали, и занести в таблицу сведения о точности исходной заготовки, о точности и шероховатости каждой обрабатываемой поверхности.
3. Исходя из данных о точности исходной заготовки и готовой детали, по каждой из поверхностей установить требуемую величину уточнения, которую необходимо обеспечить в результате обработки:

$$\varepsilon_{ДК} = \frac{T_{ЗК}}{T_{ДК}},$$

где $- T_{ЗК}$ точность заготовки;

$- T_{ДК}$ точность поверхности готовой детали.

k - порядковый номер поверхности, подлежащей обработке.

4. Выбрать способ окончательной обработки поверхностей, обеспечивающий получение требуемой точности и шероховатости.

Для выбора способов окончательной обработки поверхности можно воспользоваться обобщенно таблицей этапов обработки деталей (таблица 1) или использовать данные о точности обработки деталей на станках, приведенные в справочной литературе /4/. Способ окончательной обработки выбираем таким образом, чтобы технологические возможности способа обработки $T_{ОК}$ обеспечивали получение требуемых параметров качества поверхности $T_{ОК} \leq T_{ДК}$. Зафиксировать выбранный способ окончательной обработки в сводной таблице способов обработки поверхностей.

5. Используя обобщенную таблицу этапов обработки (таблица 1), наметить план обработки поверхности, занеся в сводную таблицу сведения о достижаемой точности каждого из выбранных промежуточных способов обработки данной поверхности.

6. Исходя из точности, достижаемой каждым из выбранных способов обработки поверхности, определить величину уточнения, обеспечиваемую этими способами и найти их произведение

$$\varepsilon_K = \prod_1^m \varepsilon_{K_i}$$

где ε_i - уточнение, обеспечиваемое каждым способом обработки, при этом должно соблюдаться условие:

$$\varepsilon_K \geq \varepsilon_{ДК}$$

Таблица 1 Этапы обработки поверхностей

Этап	Наимено- вание	Содержание	Реализа- ция	наруж. пов.	Параметры каче- ства поверхности	
				внутр. пов.		
1	2	3	4	5	6	
Э0	Заготови- тельный	Получение за- готовки	Прокатка, штамповка, литье	16-12	(40)	
Э1	Черновой	Съем напусков и основного объема припус- ков	Черновое обтачивание Сверление, рассверли- вание, черновое зенке- рование, черновое <u>рас- тачивание</u> Черновое фрезерование, обдирочное шлифова- ние	14-12	(80)-6,3	
Э2	Термиче- ский 1	Стабилизиру- ющая термооб- работка для снятия внут- ренних напря- жений	Отжиг, нормализация, улучшение - иску- ственное старение			
Э3	Получи- стовой 1	Уточнение и правка баз	Получистовое обтачи- <u>вание</u> Рассверливание, зенке- рование, черновое про- тягивание (притирка <u>центровых отверстий</u>) Получистовое фрезеро- вание, черновое шли- фование	13-10	(40)-1,6	
Э4	Термиче- ский 2	Химико- термическая обработка	Цементация, азотиро- вание и т.д.			
Э5	Получи- стовой 2	Назначается, если Э4=0; правка баз, съем припуска с поверхностей, не подлежащих хим.терм. обра- ботке	Получистовое обтачи- <u>вание</u> Притирка центровых отверстий, получисто- вое растачивание	13-10	(40)-1,6	

Э6	Термиче- ский 3	Упрочняющая термообработка	Закалка	-	-
Э7	Чистовой 1	Уточнение (правка баз, ес- ли Э6=0)	Чистовое обтачивание, <u>черновое шлифование</u> Черновое развертыва- ние, черновое шлифо- вание, протягивание (притирка центровых <u>отверстий</u>) Чистовое фрезерование, протягивание, шлифо- вание	10-8	6,3-0,4
Э8	Чистовой 2	Уточнение	Тонкое обтачивание, <u>чистовое шлифование</u> Тонкое растачивание, чистовое шлифование, чистовое развертывание <u>центровых отверстий</u> Чистовое шлифование	8-6	1,6- 0,2
Э9	Дорабо- точный	Обработка вто- ростепенных элементов и легкоповреж- даемых по- верхностей (резьб и т.д.)	Все методы механиче- ской обработки		
Э10	Гальва- нический	Нанесение по- крытий	Цинкование, никелиро- вание и др.	-	-
Э11	Доводоч- ный	Получение по- верхностей особо высокой точности, сни- жение шерохо- ватости	Тонкое шлифование, притирка, суперфиниш, обкатывание, <u>выглажи- вание, полирование</u> Тонкое шлифование, притирка, хонингова- ние, раскатывание, вы- глаживание, <u>калиброва- ние, полирование</u> При- тирка, доводка	5-4	<0,1
Э12	Кон- трольный	Контроль каче- ства	Измерение размеров, шероховатости	-	-

7. Повторить пп. 4-6 для каждой подлежащей обработке поверхности.

Примечание: при выборе способов обработки каждой из поверхностей детали следует найти такой способ и принять такое количество переходов, которые позволили бы наиболее экономично осуществить переход от заготовки к

готовой детали и обеспечить получение требуемого уточнения $\varepsilon_{ДК}$. При этом желательно, чтобы все или возможно большее число поверхностей детали обрабатывались одним способом. Это позволит совместить наибольшее число переходов во времени, уменьшить количество операций, сократить трудоемкость, цикл и себестоимость обработки.

Пример выбора способов обработки поверхностей детали и установление требуемого числа переходов

Задача: выбрать способы обработки поверхностей противовеса.

Исходные данные:

- чертеж детали (рисунок 1);

- заготовка - отливка, получаемая литьем в металлические формы
(
1 класс точности);

- тип производства - серийный;

- рекомендуемый тип оборудования - универсальное, специализированное.

1. Производим нумерацию поверхностей детали (вариант нумерации поверхностей представлен на рисунке 1). Данная деталь включает 22 поверхности, все поверхности подлежат обработке.

2. Из чертежа детали выявляем требования, которым должны отвечать поверхности после обработки и устанавливаем соответствующие требуемой точности допуски на размер обработки (результаты анализа сводим в таблицу 2).

3. Устанавливаем по каждой из поверхностей требуемую величину уточнения, которую необходимо обеспечить в результате обработки

$$\text{Так для 1-й поверхности } \varepsilon_{Д_1} = \frac{1150}{100} = 11,5;$$

$$4\text{-й поверхности } \varepsilon_{Д_4} = \frac{1000}{40} = 25;$$

$$6\text{-й поверхности } \varepsilon_{Д_6} = \frac{1000}{870} = 1,15;$$

$$8\text{-й поверхности } \varepsilon_{Д_8} = \frac{870}{40} = 21,75;$$

$$16\text{-й поверхности } \varepsilon_{Д_{16}} = \frac{870}{54} = 16,1 \text{ и т.д.};$$

Рисунок 1. Чертеж детали

4. Выбираем способ окончательной обработки поверхностей. На основе анализа существующих способов обработки (используя обобщенную таблицу способов обработки), обеспечивающих получение требуемой точности и шероховатости поверхности 1, выбираем способ окончательной обработки - чистовое обтачивание (этап 7). При этом согласно /4/ достигаемая точность составит $T_{01} = 80$ мкм.

Для других поверхностей, рассуждая аналогично, получаем:
 поверхность 4 - тонкое алмазное обтачивание (этап 8) $T_{04}=40$ мкм;
 поверхность 6 - черновое торцевое точение (этап 1) $T_{06}=530$ мкм;
 поверхность 8 - нарезание резьбы (этап 9) после предварительного тонкого

растачивания (этап 8) $T_{08}=35$ мкм;

поверхность 16 - чистовое растачивание (этап 7) $T_{016}=54$ мкм.

Аналогичный подход используем и для других поверхностей (см. таблицу 2). Отдаем предпочтение токарным способам обработки, поскольку деталь типа тела вращения и может быть обработана на токарных станках с ЧПУ, что отвечает условиям, сформулированным в исходных данных.

5. Намечаем план обработки поверхностей, используя обобщенную таблицу этапов обработки.

Для поверхности 1, отсутствие в технических требованиях на деталь требований, предусматривающих проведение химико-термической обработки. Позволяет наметить следующую последовательность обработки поверхности:

- черновое обтачивание ($T_{1.1}=530$ мкм), $\varepsilon_{1.1}=2,17$;
- получистовое обтачивание ($T_{1.2}=260$ мкм), $\varepsilon_{1.2}=2,04$;
- чистовое обтачивание ($T_{1.3}=80$ мкм), $\varepsilon_{1.3}=3,25$.

Возможность применения намеченной последовательности обработки поверхности 1 оценим по величине достигаемой при этом величины уточнения

$$\varepsilon_1 = 2,17 \cdot 2,04 \cdot 3,25 = 14,39$$

Сравнивая ε_1 с ε_{D_1} , $14,39 > 11,5$, можно сделать вывод, что намеченная последовательность обработки обеспечивает получение поверхности 1 по всем показателям точности.

Для поверхности 4 можно предложить следующую последовательность обработки:

- черновое обтачивание ($T_{4.1}=530$ мкм), $\varepsilon_{4.1}=1,89$;
- получистовое обтачивание ($T_{4.2}=260$ мкм), $\varepsilon_{4.2}=2,04$;
- чистовое обтачивание ($T_{4.3}=80$ мкм), $\varepsilon_{4.3}=3,25$;
- тонкое обтачивание ($T_{4.4}=40$ мкм), $\varepsilon_{4.4}=2$.

$$\varepsilon_4 = 1,89 \cdot 2,04 \cdot 3,25 \cdot 2 = 25,1 > \varepsilon_{D_4} = 25$$

что свидетельствует о применимости данного способа обработки поверхности 4.

Для поверхности 6

- черновое торцевое точение ($T_{6.1}=530$ мкм), $\varepsilon_{6.1}=1,89$.

$$\varepsilon_6 = 1,89 > \varepsilon_{D_6} = 1,15$$

Для поверхности 8

- черновое обтачивание ($T_{8.1}=460$ мкм), $\varepsilon_{8.1}=1,9$;
- получистовое обтачивание ($T_{8.2}=140$ мкм), $\varepsilon_{8.2}=3,3$;
- чистовое обтачивание ($T_{8.3}=70$ мкм), $\varepsilon_{8.3}=2$;
- тонкое обтачивание ($T_{8.4}=35$ мкм), $\varepsilon_{8.4}=2$;
- нарезание резьбы M100x2.

$$\varepsilon_8 = 1,9 \cdot 3,3 \cdot 2 \cdot 2 = 25,08 > \varepsilon_{D_8} = 21,75$$

Для поверхности 16

- черновое растачивание ($T_{16.1}=460$ мкм), $\varepsilon_{16.1}=1,9$;
- получистовое растачивание ($T_{16.2}=140$ мкм), $\varepsilon_{16.2}=3,3$;
- чистовое растачивание ($T_{16.3}=54$ мкм), $\varepsilon_{16.3}=2,6$.

$$\varepsilon_{16} = 1,9 \cdot 3,3 \cdot 2,6 = 16,3 > \varepsilon_{D_{16}} = 16,1$$

Способы обработки других поверхностей представлены в сводной таблице способов обработки поверхностей детали (таблица 3).

Таблица 2

Рекомендации для выбора методов обработки поверхностей

Исходные данные						Рекомендуемый метод обработки	Технологические возможности		Характеристика метода		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
14-12 кв. (реализуется на этапе обработки Э1)	Нар. цил.	Независимо	Сырой	любой	Обтачивание	до 0,1-0,15	-	высок.	низк.	есть	
				любой	Сверление	до 0,15-0,25	кондук.	средн.	низк.	нет	
				м/с	Рассверливание ²	то же	кондук.	средн.	низк.	нет	
				с/с к/с	Черновое зенкерование	до 0,1-0,15	кондук.	высок.	сред.	нет	
				м/с	Растачивание	до 0,08-0,12	с напр.	шок.	низк.	есть	
	Плоскости	Независимо	Сырой	м/с	Расфрезерование ³	до 0,15	-	средн.	низк.	есть	
				любой	Строгание ⁴	в пред, 12 кв.	-	низк.	низк.	есть	
				к/с, м	Фрезерование	то же	-	высок	оч. высок.	есть	
				в спец. случ.	Плоское протягивание	до 10 кв.	-	очень высок.	оч. высок.	есть	
				получист. расч.	Плоское обдирочное шлифование	в пределах 12 кв.	-	высок.	низк.	есть	
11-10 квалитет	Нар. цил.	Независимо	Сырой	любой	Получистовое обтачивание	до 0,08-0,1	-	высок.	низк.	есть	
				м/с	Рассверливание ²	до 0,12-0,15	кондук.	средн.	низк.	нет	
				получист. расч.	Получист. растачивание	до 0,05	с напр.	низк.	низк.	есть	
				с/с, к/с, м	Чистовое зенкерование	до 0,07-0,1	кондук.	высок.	средн.	нет	
				м/с, с/с	Получистовое расфрезерование ³	до 0,1	-	средн.	низк.	есть	
	Плоскости	Независимо	Сырой	к/с, м	Прошивка	нет	шилиц. фасон.	очень высок.	очень высок.	нет	
				любой	Протягивание	-	-	-	-	-	
				м/с	Строгание ⁴	до 10 кв.	-	низк.	низк.	есть	
				любой	Получист. фрезерование	до 10 кв.	-	высок.	средн.	есть	
				к/с, м	Плоское протягивание	до 10 кв.	-	очень высок.	очень высок.	есть	
9-8 квалитет	Нар. цил.	Есть	Сырой	любой	Плоское шлифование	до 10 кв.	высок. чистота	средн.	низк.	есть	
			Закал.	любой	Чистовое обтачивание	до 0,05	-	средн.	низк.	есть	

7-6 квалитет (Э8)	Отверстия	Нет	Сырой	любой	Чистовое обтачивание	до 0,05		средн.	низк.	есть
				любой	Шлифование	до 0,02-0,03	высок. чист.	средн.	низк.	есть
				Закал.	Шлифование	до 0,02-0,03	высок. чист.	средн.	низк.	есть
		Есть	Сырой	м/с	Чистовое растачивание	до 0,05	с напр.	низк.	низк.	есть
				с/с, к/с, м	Развертывание	до 0,05-0,06	кондук втулка	высок.	сред.	нет
			Закал.	любой	Внутреннее шлифование	до 0,05	высок. чистот	низк.	низк.	есть
					Алмазное (эльбор) растачивание	до 0,05	высок. чистот	низк.	низк.	есть
		Нет	Сырой	м/с	Чистовое растачивание	до 0,05	с напр.	низк.	низк.	есть
				с/с, к/с, м	Развертывание	до 0,05-0,06	кондук. втулка	высок.	сред.	нет
				к/с, м	Протягивание	нет	шилиц. отвер.	высок.	очень высок.	нет
			Закал	любой	Внутреннее шлифование	до 0,05	высок. чистота	низк	низк.	есть
					Алмазное (эльбор) растачивание	до 0,05	высок. чистот.	низк.	низк.	есть
	Плоскости	Независимо	Сырой	любой	Тонкое (бреющее) фрезерование	..до 8 квалитета	высок. частот.	средн.	средн.	есть
				любой	Плоское шлифование	до 8 квалитета	высок. чистот.	низк.	низк.	есть
	Отверстия	Есть	Сырой	любой	Тонкое обтачивание	есть		средн.	низк.	есть
			Закал	любой	Шлифование	есть	-	низк.	низк.	есть
		Нар. цил.	Сырой	м/с	Тонкое обтачивание	есть	•	средн.	низк.	есть
				с/с, к/с, м	Шлифование	есть	-	низк.	низк.	есть
			Закал	любой	Шлифование	есть	-	низк.	низк.	есть
		Нет	Сырой	любой	Тонкое растачивание	есть	-	низк.	НИЗК.	есть
			Сырой	м/с	Тонкое растачивание	есть	-	низк.	низк.	есть
				с/с, к/с, м	Чистовое развертывание	нет	•	сред.	сред.	нет
				к/с, м	Протягивание	нет	шилиц. отвер.	высок.	низк.	нет
		Закал	любой		Внутреннее шлифование	есть	-	очень низкая	низк.	есть
					Алмазное (эльбор) растачивание	есть		низк.	низк.	есть
	Плоскости	Независимо	Независимо	любой	Плоское шлифование	есть	-	низк.	низк.	есть

¹ - Самый распространенный метод получения отверстия в глухом материале

² - При отсутствии зенкера. Предпочтительнее зенкерование.

³ - Так называемое планетарное фрезерование, т.е. движение врачающейся концевой фрезой

внутри отверстия по кольцевой траектории. Используется на многоцелевых станках с системой ЧПУ типа Ф4.

⁴ - Только при обработке длинных узких поверхностей (например, направляющих).

Таблица 3

Способы обработки поверхностей противовеса

№ пов.	Заготовка	Параметры каче- ства поверхности			$\varepsilon_{ДК}$	План обработки поверхностей											
		Tзк	Kв.	Tдк	Ra (Rz)	1 пер.	Tк1, мкм	2 пер.	Tк2	3 пер.	Tк3	4 пер.	Tк4	5 пер.	ε_k	6 пер.	
1	Отливка – литье в металлические формы (1 кл. точности)	1150	9	100	2,5	11,5	Черн. об- тач.	530	По- лу- чист. об- тач.	260	Чист. об- тач.					14,4	
2		1150	14	1000	6,3	1,15	Черн. об- тач.	1600 1000								1,15	
3		1000	14	1000	6,3	1,0	Черн. об- тач.	1000	Об- тач.							1,0	
4		1000	7	40	6,3	1,25	Черн. об- тач.	530	По- лу- чист. об- тач.	260	Чист. об- тач.	80	Тонк. об- тач.	40		25,0	K
5		1000	14	1000	6,3	1,0	Черн. об- тач.	1000								1,0	
6		1000	14	870	6,3	1,15	Черн. торц. об- тач.	530								1,89	
7		870	14	870	6,3	1,15	Черн. рас- тач.	530								1,64	
8		870	7	40	1,25	21,8	Черн. рас- тач.	460	По- лу- чист. об- тач.	140	Чист. рас- тачив.	70	Тонк. рас- тачив.	35	Наре- з. резь- бы M100 *2	25,1	K
9		870	14	870	6,3	1,0	Черн. рас- тач.	460								1,9	
10		870	14	620	6,3	1,4	Черн. торц. рас- тач.	530								1,64	
11		870	14	870	6,3	1,15	Черн. рас- тач.	530								1,64	
12		740	14.	740	6,3	1,0	Черн. рас- тач.	400								1,85	
13		740	14	740	6,3	1,0	Черн. рас-	400							-	1,85	

